


压力传感器用户手册-XRD系列(标准型)

外观视图

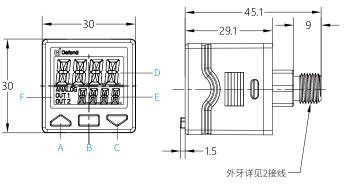

A 设定值上键

B 模式/设定键


C设定值下键

D 压力值显示

E 设定压力值显示

F 输出信号指示标识

2 接线

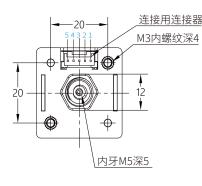

连接座针	端子名	
1	VCC(褐)	
2	OUT1(黑)	
3	OUT2(白)	
4	保留(橙)	
5	GND(蓝)	


备注: OUT2输出仅适用 于双通道版本。

连接方法:


将连接器插入右图蓝色箭头处。

拆卸方法:


按住接线片的同时,拔出连接器主体。

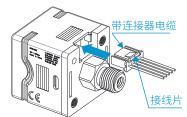

3 安装

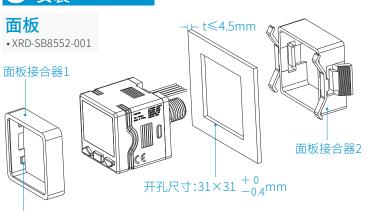


备注:面板接合器1的卡扣位置需横向安装。

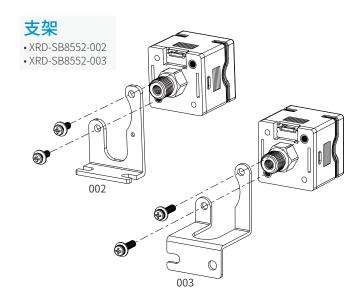


4 输出电路图

XRD-00X NPN输出

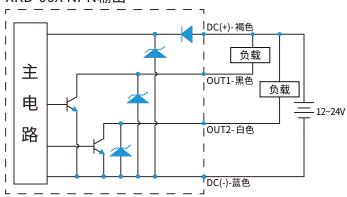

XRD-01X PNP 输出

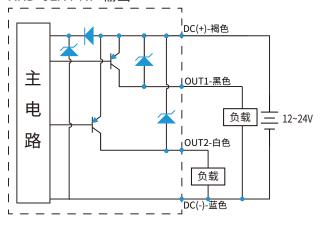


备注: 虚线框内表示传感器内部电路, 虚线框外表示用户电路。




EASY简易模式

气压设定值P,气压在大于P+迟滞值时输出为ON; 气压小于气压设定值P时输出为OFF。

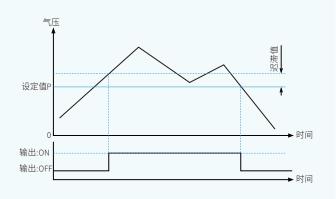


HYS迟滞模式

气压设定值H/L,气压大于设定值H时输出为ON; 气压小于气压设定值L时输出为OFF。

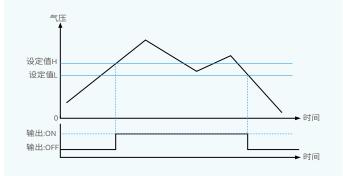

WCMP窗型模式

气压在大于L+迟滞值且小于H+迟滞值时输出为ON; 气压大于H+迟滞值或小于L值时输出为OFF。

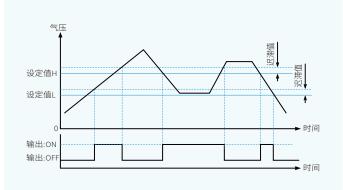


功能说明

拷贝功能


- 1. 硬件准备: 主机第2Pin连接从机第3Pin, 主机第3Pin连接从机第2Pin, 然后使用同一电源供电。
- 2. 软件设置: 主机设置为CP-M, 从机设置为CP-S。
- 3. 拷贝完成如右图所示:
- 4. 结束:切断电源,拆下连接线,重新上电。
- 备注:若机种不同,从机显示错误代码E-06。



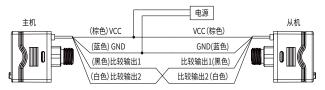

归零功能

- 1. 在测量模式下,同时按"上键"和"下键",放开按键归零完成。
- 2. 校零时外加压力超出5kPa,提示错误代码E-07。

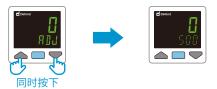

按键锁定功能

- 1. 在测量模式下,同时按"设定键"和"下键",即按键锁定完成。
- 2. 按键锁定时,同时按"设定键"和"下键",即按键锁定解除。 备注:出厂默认按键锁定。



峰值/谷值保持功能

- 1. 在测量模式下,同时按"设定键"和"上键",即进入峰值 / 谷值保持功能。
- 2. 在峰值/谷值保持功能下,峰值和谷值将以1秒的间隔交互显示。 备注:仅适用于高压版。



了 解锁和操作界面说明

- 1. 安装连接线
- 2. 打开电源
- 3. 解锁(如右图)
- 4. 进入测试模式进行设置








高级设置模式



[]:默认的出厂设置


A 基本模式设置界面

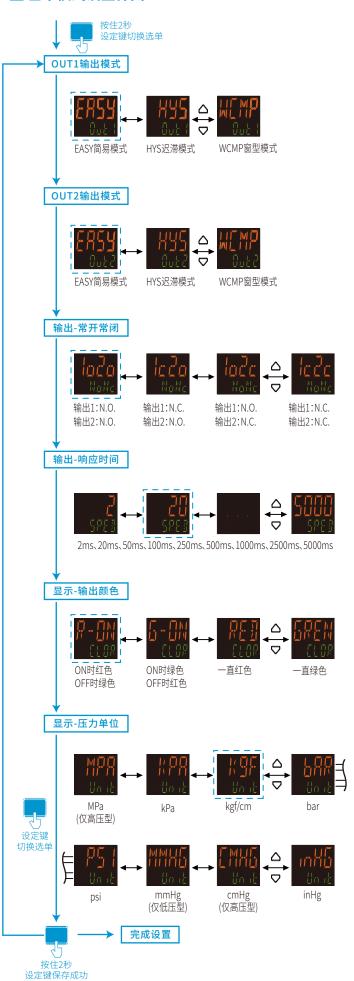


设定项目	初始状态	说明
比较OUT1输出 模式设定	ERSY OUE 1	设定比较OUT1的输出模式
比较OUT2输出 模式设定 (仅限于标准型)	EASY Out 2	设定比较OUT2的输出模式
输出-常开常闭	loco NoNe	设定为常开(N.O.)或常闭(N.C.)
输出-响应时间	2	可选择响应时间: 2ms、20ms、50ms、100ms、250ms、 500ms、1000ms、2500ms、5000ms
显示-输出颜色	R-ON	可转换主显示屏的输出颜色:红、绿
显示-压力单位	低压版	低压版可转换的气压单位: kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, inHg 高压版可转换的气压单位: Mpa, kPa, kgf/cm², bar, psi, cmHg, inHg

备注:设置画面数值闪烁时,请勿断电,否则系统将无法保存设置。


B简易模式气压值设置界面

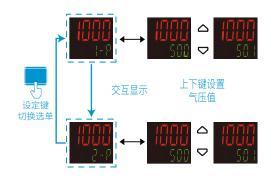

☑ 迟滞/窗型气压值设置界面

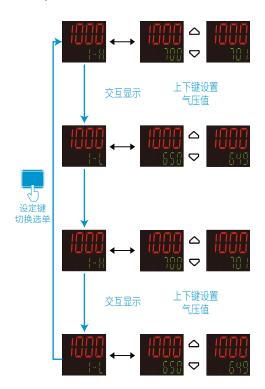

D 高级模式设置界面 -

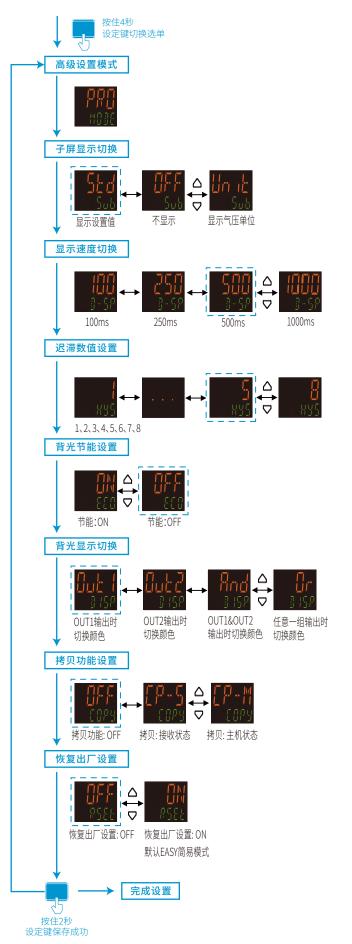

设定项目	初始状态	说 明
子屏显示切换	5Łd	"OFF":不显示 "
显示速度切换		主显示屏上压力值可切换的显示速度: 100ms、250ms、500ms、1000ms
迟滞数值设置	8	主显示屏上可切换的迟滞数值:1-8
背光节能设置		在"ON"状态下,约5秒不进行操作时, 显示屏将变暗;按任一按钮,可恢复常态
背光显示切换	Un it	背光显示颜色切换,根据OUT1输出、 OUT2输出、两组都有、任意一组,共4种 显示方式可选
拷贝功能设置	OFF	可在副传感器上备份主传感器的设定 内容
恢复出厂设置		在"ON"状态下按设定键,将恢复为出厂 时状态

备注:单通道版本无2P/2H/2L设置,OUT2输出,拷贝设置。

9

错误显示

错误显示	内容	处理方式	
E-02	负载电流过大	请先切断电源确认负载。	
E-05	通讯错误 (机种不同)	使用拷贝功能时请确认 是否由相同机种构成。	
E-07	归零时加压	压力孔的外加压力应为 大气压,请重新归零。	
主显示屏数字闪烁	外加压力超出可 显示范围	外加压力应在额定的 范围内。	

产品规格



0 双通道 1 单通道 输出类型 0 NPN 1 PNP

输出规格

压力类型			
1	低压: -100~100kPa		
2	高压: -100~1000kPa		
3	真空压: -101~0kPa		

电线规格				
1 线长1.3m灰色				
2	线长2m灰色			
3	线长3m灰色			

接口管径			
F	外牙R1/8,内牙M5		
М	内牙M5		

产品类型			
S	标准型		
А	模拟输出型(电流/电压)		
R	RS485通讯型		
L	经济型		

备注:XRD型号变更,如需查询变更前的型号,请扫描尾页首个二维码。

参数		经济型	标准型		
		真空压	低压		高压
型号		XRD-103L	XRD-101S	XRD-001S	XRD-002S
工作	工作电压	DC 12~24V±10% (电压纹波 P-P: 10% Max.)			0% Max.)
参数	消耗电流		45mA Max.		
	输出规格	单通	通道	双ì	通道
	输出组数	内建1组NPN	l或PNP输出	内建2组NPN	N或PNP输出
	晶体管	NPN:最っ	大耐压30v/10	OmA,残留电	压<1.5V
输出	田仲旨	PNP:最z	大耐压30v/10	0mA,残留电	压<1.5V
	输出模式	简	易模式、迟滞	模式、窗型模	式
	响应时间	5ms, 20ms, 50ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1000ms, 2500ms, 5000ms	2ms, 20ms, 50ms, 1 250ms, 500ms, 1000 2500ms, 5000m		0ms,
	迟滞		0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 0.7, 0.8 (kPa)		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (kPa)
	测量范围	-101∼0kPa	-100~100kPa		-100∼ 1000kPa
	最大耐压	200kPa		1500kPa	
	气压单位	kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, inHg		MPa, kPa, kgf/ cm², bar, psi, cmHg, inHg	
测量	测量误差	±2%FS, ±1digit(环境温度25±3℃)			
	重复精度	±0.2%FS			
	温度误差	±3%FS(基准温度:25℃, 范围:0~50℃)			
	适用流体	空气,非腐蚀性及非燃性气体			
	显示款式	LCI	D双排4位12月	排4位12段字母/数字显示	
显示	显示颜色	三色显示(红色/绿色/橙色)			
<u>ME/J</u> \	显示周期	100ms, 250ms, 500ms, 1000ms)ms
	工作温度	0°C~50°C(非结霜、结冰状态)			
环境	工作湿度	35%~85%RH			
- 1 元	存放温度	-20°C~65°C (非结霜、结冰状态)			
	存放湿度	35%~85%RH			
结构	防护等级	IP40			
	认证		CEì	人证	

11 注意事项

- 1. 请勿使压力超出耐压值,否则会损坏产品。
- 2. 腐蚀性、可燃性气体及液体不适用于本产品。
- 3. 请勿在过度水蒸气、灰尘等环境使用本产品。
- 4. 电路接线前请确认关闭电源,错误接线及短路会损坏产品。
- 5. 请勿摔落、敲打、施加过大冲击力,否则器件损坏导致误动作。
- 6. 请勿将配线与高压/动力线捆绑一起,否则可能引起误动作。
- 7. 请勿对配线施加压力或勉强弯曲、强拉伸等。
- 8. 请勿对产品进行拆解、修理、改造等。





德丰官网

◎ 广东省东莞市洪梅镇洪梅商业街45号

sensors@defondetech.com

🔇 (86) 769-84396858

www.defondetech.com/sensors